 <div>TSB-Local</div>	<b>Model</b> Accent/Solaris(RBR)
	<b>Group</b> Body (Interior and Exterior)
	<b>TSB No.</b> HFR12-91-R411-RB;C40AF
<b>Subject</b> <b>(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)ЗАМЕНА ТРЕСНУТОГО ЛОБОВОГО СТЕКЛА</b>	<b>TSB Type</b> Field Fix
	<b>Published</b> 8/10/2012
	<b>Area</b> East Europe & RUSSIA(VOSTOK)

1. Description

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВОЙ РЕДАКЦИИ**  
Этот бюллетень заменяет предыдущий бюллетень TSB HFR12-91-R410-RB ввиду изменения информации о деталях. Предыдущий бюллетень аннулируется.

Данный бюллетень содержит процедуру установки лобового стекла с дополнительными демпфирующими прокладками.

- **Признак / Состояние**  
Трещины на лобовом стекле снизу
- **Причина**  
Сгибание в зоне напряжения – Нижняя центральная часть стекла
- **Контрмера / Способ устранения неисправности**  
Изменение расположения и количества демпфирующих прокладок (закрепить новые демпфирующие прокладки (4шт.) и удалить старые (2 шт.) с внутренней поверхности лобового стекла).

2. Applicable Vehicles

- **Модель:** SOLARIS / ACCENT (RBr) произведенные в России
- **Период производства автомобиля:** С 01 Декабря 2010 по 5 Апреля 2012
- **Диапазон VIN:** С Z94CT41CBBR001001 по Z94CT41DBCR132534
- **СТРАНА:** РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КЫРГСТАН, МОЛДОВА, АРМЕНИЯ

3. Parts Information

НАЗВАНИЕ ЗАПЧАСТИ	НОМЕР ЗАПЧАСТИ		КОММЕНТАРИИ
	Предыдущая	Новая	
Лобовое стекло	86110-4L000	86110-4L001	Изменено количество, и размещение демпфирующих прокладок лобового стекла. (2шт. 4шт.)
	86110-4L010	86110-4L011	
	86110-4L020	86110-4L021	
	86110-4L030	86110-4L031	
НАЗВАНИЕ	НОМЕР ЗАПЧАСТИ		КОММЕНТАРИИ

ЗАПЧАСТИ		
Демпфирующая прокладка лобового стекла		4 шт. на одно стекло
	86114-3D000	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** “предыдущие запасные части” ” это запасные части на складе.

4. Operation Code And Time

#	КОД ОПЕРАЦИИ	НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ	ХАРАКТЕРНЫЙ КОД	ПРИЧИННЫЙ КОД
1	86111F00	Замена лобового стекла	2.0 Н/Ч	N59	C07
2	86111F01	Замена лобового стекла и прокладок	2.0 Н/Ч	N59	C07
КОММЕНТАРИИ					
Код операции #1 должен быть использован для новых лобовых стекол (86110-4L001), при замене треснутого лобового стекла на новое. Код операции #2 должен быть использован для старых моделей лобовых стекол (86110-4L000), при замене треснутого лобового стекла на новое.					

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная процедура должна быть использована только для поврежденных стекол.

Если при замене треснутого стекла вы хотите использовать Лобовое стекло старого образца, то следуйте данной процедуре.

Но, если вы используете стекло нового образца, то данная процедура вам не нужна.


5. Service Procedure

1. Используйте лобовое стекло со следующими номерами:


- 86110-4L000
- 86110-4L010
- 86110-4L020
- 86110-4L030



2. Закрепить новые демпфирующие прокладки согласно данного чертежа.

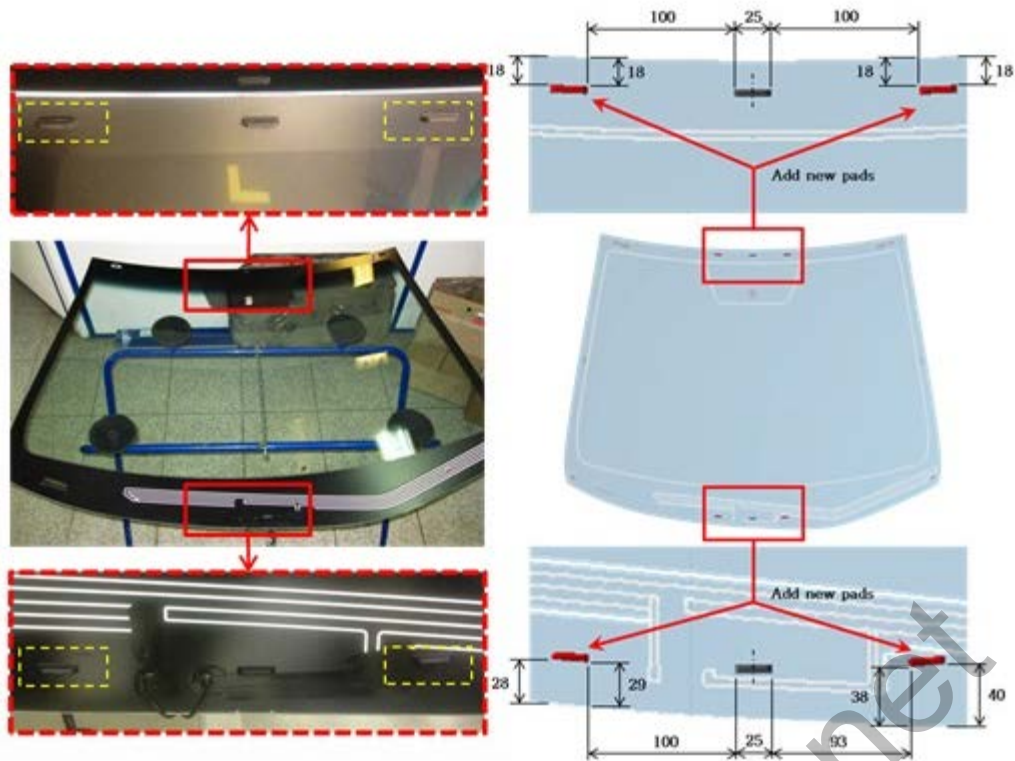

3. Удалить оригинальные прокладки с внутренней поверхности лобового стекла.  
Удалите остатки клея и частицы старых прокладок.

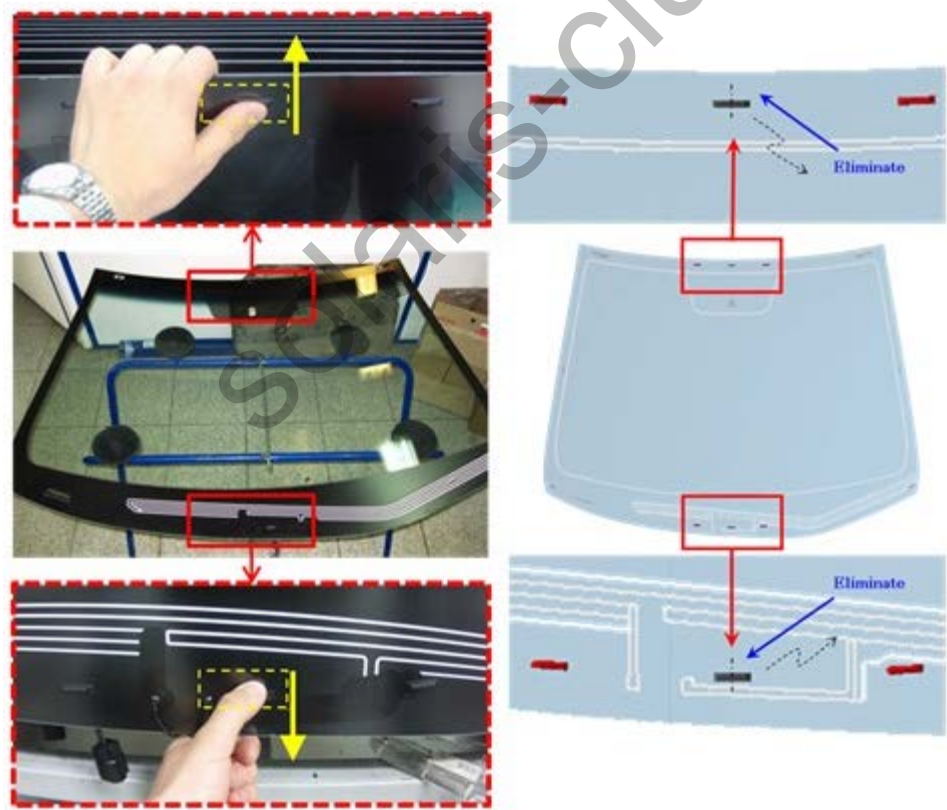

4. Улучшенное лобовое стекло.



5. Продолжите установку лобового стекла согласно стандартной процедуре руководства по ремонту.

solaris-club.ru